
Subject: Aw: Philips Philetta B2D14U /UKW-Empfang nur oberhalb 95MHZ
Posted by [TR](#) on Sun, 18 Dec 2022 22:09:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Möglicher Tip:

Ich hatte ein derartiges Gerät vor einiger Zeit in Gang gebracht. Es funktionierte auf Ukw schlecht bis garnicht. Als Grund fand ich den Trimmer C 18, der durch Alterung nicht mehr richtig funktionierte. Er wurde ersetzt. Er ist im Oszillatorkreis frequenzbestimmend.

Mit einem Holz- oder Kunststoffstäbchen muß dieser Trimmer während des Betriebes leicht berührt werden. Ist da eine Reaktion in der Wiedergabe so ist er hin.

Mit Gruss, TR
