
Subject: Grundig Satellit 1000
Posted by [cellovox](#) on Sat, 25 May 2019 10:40:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe ein Grundig Satellit 1000 - UKW und KW-SW2-9 Tromeltuner Super Empfang.
Doch auf MW-LW-KW SW1 kaum eine Reaktion bei der Sendersuche (Nur mal verschiedene Geräusche) - Könnte da eventuell ein Transistor Defekt sein ?
Ich hoffe auf einen Reparatur Tipp.
Vielen Dank..Hermann Wessa

Subject: Aw: Grundig Satellit 1000
Posted by [ocean-boy 204](#) on Sat, 25 May 2019 15:05:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Hermann,

vermutlich ist das normal, auf KW2-9 arbeitet das Gerät als Doppelsuper und wird empfindlicher sein.
Zudem gibt es kaum noch MW-u. LW-Sender.
Wenn ich die Schaltung richtig interpretiere, wird die MW-Eingangsschaltung (T7-9) auch bei KW2-9 verwendet,
so das ein Fehler sich in allen Bereichen auswirken wird.

M.f.G.

Subject: Aw: Grundig Satellit 1000
Posted by [Elektron](#) on Mon, 27 May 2019 06:29:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
am besten das Gerät mal in den Abendstunden nach Sonnenuntergang testen.
Durch die Veränderung der Empfangseigenschaften (Ausbreitung der Radiowellen in der Atmosphäre am Abend)
sind noch viele ausländische Sender empfangbar.
So kann man am Besten eine Aussage über die Empfangsqualitäten bei AM-Empfang machen.

Subject: Aw: Grundig Satellit 1000
Posted by [cellovox](#) on Mon, 27 May 2019 09:43:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für Ihre Nachricht.
Alles schon Versucht - Selbs beim Prima Boy bekomme ich am Tage Langwellen Empfang
-Abends auf Mittelwelle - Sichicht ist Transistor T9 Laut Schaltungsplan = BF 184 Defekt...Die anderen Trans. T7+T8 = BF184 + BF185 Reakieren noch.
Mfg.Hermann

Subject: Aw: Grundig Satellit 1000
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Mon, 27 May 2019 16:31:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wie wurden denn die genannten Transistoren geprüft?

Lutz

Subject: Aw: Grundig Satellit 1000
Posted by [cellovox](#) on Tue, 28 May 2019 17:47:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=7929&private=0[/i mg]

Hallo Lutz,
Ganz einfach ohne Messgeräte, der BF184 regierte nicht auf Berührung T9 Trans. Ozil. für LW-MW-KW SW1 der war Defekt... Die zwei anderen auf der Platine BF184 und BF185 waren nicht Defekt.
Ich habe den Trans. einfach ausgelötet den BF184 Erneuert... LW-MW-KW SW1 hat wieder volle Funktion.

Mfg. Hermann

File Attachments

1) [Satellit 210_plat2-gr.jpg](#), downloaded 442 times

Subject: Aw: Grundig Satellit 1000
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Wed, 29 May 2019 19:26:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das ist ja eine ungewöhnliche Methode, die sicher in vielen Schaltungen nicht funktioniert. Aber Hauptsache, der Fehler ist gefunden und das Gerät funktioniert wieder.

Lutz

Subject: Aw: Grundig Satellit 1000
Posted by [cellovox](#) on Thu, 30 May 2019 10:11:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Lutz,
Frage ist die Abb. Platinenplatte eigentlich mit rüber gekommen ?
Mgg. Hermannw-hh@t-online.de

Subject: Aw: Grundig Satellit 1000
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Mon, 10 Jun 2019 10:53:06 GMT

Ja, das Layout/der Bestückungsplan der HF-Platte waren Anlage des Beitrags vom 24. Mai, warum?

Lutz
